

ProjehCenter

w w w . P r o j e h C e n t e r . i r

Instagram | @projehcenter

Telegram | @projehcenter_ir



گلزار

۷

فهرست مطالب

صفحه

موضوع

۲	فصل اول :
۲	معرفی مدیریت برش و پرس :
۲	واحدهای تولیدی این مدیریت عبارتند از :
۱	- سالن پرس غربی (سالن جدید):
۲	- سالن پرس شرقی (پرس قدیم و ضربه ای) :
۳	- سالن برش و خم و فرم بری :
۳	- سالن کوئل بری :
۴	پروژه ها و فعالیتهای جنبی :
۴	پروژه بهینه سازی بدنه پیکان :
۵	پروژه بازسازی و تجهیز ماشین برش و پرس :
۵	پروژه های در دست اجرا:
۶	فصل دوم :
۶	طراحی قالبهای پرس :
۶	مقدمه :
۷	اتساع :
۷	سکه زنی :
۷	برشکاری:
۷	عمق نفوذ (Penetration)
۸	کلیرانس Clearanc
۸	مناطق برش
۸	تأثیر کلیرانس قالب بر روی مناطق برش :
۹	نحوه دادن کلیرانس به سنبه و ماتریس
۹	: Blanking
۱۰	کلیرانس زاویه ای Angular Clearance
۱۰	اضافه دوریز Scrap allowenG
۱۱	نیروی لازم برش
۱۱	انرژی لازم برش

روشهای کم کردن نیروی لازم برش	۱۲
الف : دور قالبهاي ساده برش :	۱۲
ب در قالبهاي مرحله اي :	۱۲
نیروی لازم بیرون انداز Stripper Force	۱۲
اجزای قالب	۱۳
بیرون انداز بردونوع فنری (پرس روباز) و ثابت است .	۱۵
بدست آوردن قطعه میله راهنمای	۱۶
طراحی سنبه و پیچها	۱۶
طول میل راهنمای باید دارای حداقل مقدار زیرباشد ($t = \text{ضخامت ورق}$):	۱۷
روشهای ساخت قالب	۱۷
روش اول :	۱۷
روش دوم :	۱۸
انواع قالبهاي برش:	۱۸
(۱) قالبهاي ساده برش :	۱۸
(۲) قالبهاي مرحله اي Progressive	۱۸
-۳- قالبهاي مرکب Compound	۱۸
-۴- قالبهاي ترکیبی Combination	۱۹
پارامترهای موثر در انتخاب قالب:	۱۹
(۶) هزینه :	۱۹
(۷) سرعت عمل :	۱۹
(۸) دقت :	۱۹
خمکاری	۱۹
پارامترهای خمکاری :	۲۰
تغییر ابعاد ورق بعد از هم	۲۱
برگشت فنری :	۲۱
عوامل موثر در برگشت فنری :	۲۱
(۶) جنس فلز:	۲۱
(۷) شروع خم :	۲۱
(۸) ضخامت ورق :	۲۱
(۹) زاویه خم :	۲۲
انواع عملیات و قالبهاي خمکاری :	۲۲

۲۳	نیروی لازم خمکاری
۲۴	نیروی بالشتک فشاری Poal forca
۲۴	شروع خم :
۲۴	کشش عمیق :
۲۵	عیوب عملیات کشش عمیق :
۲۵	۱) چین خوردگی الاستیک :
۲۵	۲) برگشت فنری :
۲۵	۳) نازک شدن دیواره فلزی و در نهایت پارگی :
۲۶	عیوب ورق بعد از عملیات کشش عمیق :
۲۶	متغیرهای کشش عمیق :
۲۶	۱) ساعع سنبه :
۲۶	۲) ساعع ماتریس :
۲۶	۳) متغیرهای اصطکاکی :
۲۷	۴) درصد کاهش یاعمق کشش :
۲۷	۵) فرم پذیری جنس ورق :
۲۷	۶) تنش حد تسلیم شدن :
۲۷	۷) ضخامت ورق :
۲۷	۸) کلیرانس ورق :
۲۷	۹) نیروی ورق گیر :
۲۸	۱۰) شرایط روغنکاری :
۲۸	۱۱) سرعت کششی :
۲۹	فصل سوم
۲۹	پرسها و تجهیزات کمکی صنعت پرسکاری :
۲۹	انواع پرسها:
۲۹	پرسهای وابسته به مسیر :
۲۹	پرسهای وابسته به نیرو:
۳۰	پرسهای وابسته به انرژی :
۳۰	پرسهای میل لنگی
۳۰	شكل تنه :
۳۱	پرسهای تک پایه :
۳۱	پرسهای دوپایه :

۳۲	در پرسهای سنگی :
۳۳	محاسبه اندازه مشخصه پرسهای سنگی
۳۳	وضعیت کاری مداوم :
۳۳	وضعیت کاری تک کورس :
۳۴	ارتفاع عمل :
۳۴	نیروی مجاز پرس
۳۶	تناز مجاز نامی پرس حاصل از گشته ور موتور:
۳۶	تناز نامی مجاز حاصل از قدرت کاری (توان) :
۳۷	پرسهای زانویی

موضع :

آشنایی با پرسهای و نحوه عملکرد آنها

فصل اول :

معرفی مدیریت برش و پرس :

مدیریت برش و پرس یکی از مدیریتهایی است که زیر نظر معاونت سواری سازی ایران خودرو فعالیت می کند . برش و پرس در حال حاضر از نظر تناژ، ابعاد تعداد پرس بزرگترین مجتمع پرسکاری در ایران می باشد. این مجموعه توانایی آنرا داده که برای 150/000 دستگاه سواری ، 5000 دستگاه مینی بوس و 3000 دستگاه اتوبوس قطعه تولید کند. قطعات این مجموعه توسط قالب ، پرس و ماشین آلات مخصوص تولید می شوند. تولید قطعات براساس مدارک فنی «استانداردهای تعریف شده انجام می شود و بدون مدارک فنی و اطلاعات کافی قطعه ای تولید نمی شود. در این مدیریت جمما 4027 نگه پرسنل رسمی ، قراردادی و پیمانکاری فعالیت دارند.

واحدهای تولیدی این مدیریت عبارتند از :

۱- سالن پرس غربی (سالن جدید):

این سالن در سال ۱۳۵۵ راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت . تعداد ۲۵ دستگاه پرس موجود در این سالن مکانیکی میان سه دستگاه وبل اکشن و بقیه سینگل می باشند . که قطعات روکار (gaco) ، خودروسواری را تولید می کنند. کلیه قطعات روکار پیکان ، Face در این زمان تولید می شود و در حال حاضر قطعات روکار پژوپرشهی نیز به این مجموعه اضافه شده است . این سالن دارای سه خط تولید همزمان می باشد . باضافه

خطوط کوچکی که قطعات تقویتی و تزئینی را تولید می کنند. در این سالن جهت حمل ضایعات از سیستم کانوا بر حمل ضایعات و شوت اتوماتیک استفاده می شود.

۲- سالن پرس شرقی (پرس قدیم و ضربه ای) :

این سالن از دو قسمت پرسهای هیدرولیک سنگین و پرسهای یک به ضربه ای تشکیل شده . کلیه قطعات داخلی و تقویتی خودرو در این سالن تولید می شوند پرسهای این سالن از ۱۶۰۰ تن دبل اکشن تا ۶۰ تن یکی می باشد .

۳- سالن برش و خم و فرم بری :

در این سالنهای انواع قیچی ، خم کن و نورد، قیچی ناغنی ، چکشهاي برقی ماشینهای فرم برو ماشین چند کاره نصب شده است . این ماشین آلات ضمن تولید قطعه ، و ورقهای مورد نیاز پرسکاری را نیز تامین می کنند. قطعاتی که فاقد قالب می باشد و از نظر اقتصادی ساخت قالب جهت این قطعات به صرفه نیست . با این ماشین آلات تولید می شوند. قطعات آزمایشی و نمونه قطعات کلیه خودروهای جدید نیز توسط این دستگاه ها تولید می شود .

۴- سالن کوئل بری :

ورقهایی که توسط شرکت خریداری می گردد و به دو صورت کوئل تاشیت تحویل گرفته می شود. ورقهای کوئل پس از حمل به قسمت کویل بدوى تحویل می گردند در این قسمت سه دستگاه کوئل بو وجود دارد: کوئل به شماره ۱ با کوئل بر با عرض ۴۵۰۰، کویلها را به ورقهای با ابعاد و اندازه مشخص و قابل مصرف تبدیل می کند. کوئل به